


4000015.04
11.2017



TA-FUSION-C

DN 65-80 (size 2 1/2" - 3")

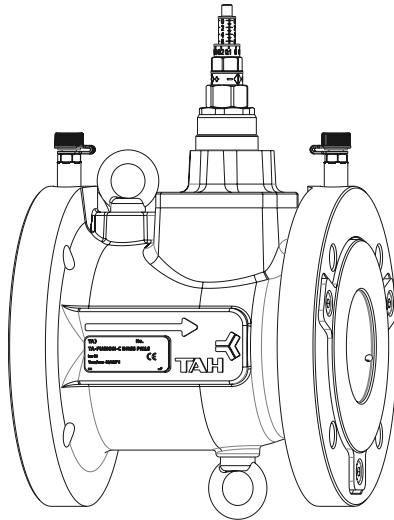

Pos	Kv _{max} (Cv _{max})	
	DN 65 (2 1/2")	DN 80 (3")
5.5	12.6 (14.6)	19.8 (22.9)
6	14.9 (17.2)	23.2 (26.8)
6.5	17.6 (20.3)	27.4 (31.7)
7	20.6 (23.8)	32.2 (37.2)
7.5	24.3 (28.1)	38.1 (44.0)
8	28.8 (33.3)	45.2 (52.3)
8.5	34.5 (39.9)	54.5 (63.0)
9	41.8 (48.3)	65.9 (76.2)
9.5	51.4 (59.2)	81.2 (93.9)
10*	64.3 (74.3)	100 (116)



Pos 7.5–10
(≈40–100% of Kvs)

-20°C – +120°C
(-4°F – +248°F)

PN 16 / PN 25
(ANSI Class 150)

Max. ΔpV = 400 kPa = 4.0 bar
(58.0 psi)

Kv_{max} (Cv_{max}) =

EN - m³/h (gpm) at a pressure drop of 1 bar (1 psi) at each setting and fully open valve plug.

DE - m³/h bei einem Druckverlust von 1 bar bei der jeweiligen Einstellung und voll geöffnetem Regelkegel.

FR - m³/h pour une pression différentielle de 1 bar, pour chaque réglage et vanne complètement ouverte.

NL - m³/h bij een drukverschil van 1 bar, elke instelstand en volledig geopende afsluiter.

ES - m³/h con una pérdida de carga de 1 bar, para cada ajuste, estando el obturador en la posición totalmente abierta.

PT - m³/h a uma queda de pressão de 1 bar para cada ajuste e válvula totalmente aberta.

IT - m³/h ad un calo di pressione di 1 bar ciascuna impostazione e con apertura totale della valvola.

RU - m³/ч при перепаде давления в 1 бар для каждой настройки и полностью поднятом штоке клапана.

HU - m³/h, 1 bar nyomáskülönbösg mellett minden előbeállítású értéknel és teljesen nyitott szeleppállásnál.

PL - m³/h przy spadku ciśnienia równym 1 bar dla każdej nastawy przy w pełni otwartym grzybku zaworu.

CS - průtok v m³/h při tlakové ztrátě zcela otevřeného ventilu 1 bar.

SK - m³/h pri tlakovej strate 1 bar, danom nastavení a plne otvorenom ventilu.

SL - m³/h pri padcu tlaka za 1 bar pri vsaki nastavitvi in popolnoma odprtem vretenu.

RO - m³/h pentru o cădere de presiune de 1 bar pentru fiecare poziție de reglare și vana complet deschisă.

BG - m³/h при пад на налягане от 1 бар за всяка настройка и при напълно отворен вентил.

HR - m³/h kod pada tlaka od 1 bar, kod svake prednamješene pozicije i potpuno otvorenog ventila.

BiH - m³/h kod pada tlaka/pritiska od 1 bar, kod svake prednamješene pozicije i potpuno otvorenog ventila.

SR - m³/h pri padu pritiska od 1 bar za svaku poziciju predpodešavanja i potpuno otvorenom ventilu.

ET - m³/h rõhu langemisel 1 baari võrra igal sättel ja täielikult avatud ventiilikaanega.

LV - m³/h pie spiediena zudumiem 1 bar, katram priekšiestatījumam un pilnībā atvērta vārsta.

LT - m³/h esant slėgio skirtumui 1 bar pilnai atidarytam vožtuvui prie kiekvieno nustatymo.

TR - Vananın tam açık pozisyonunda ve her önyar değeri için, 1 bar basınç düşümü durumundaki debi, m³/h.


ZH - m³/h 在每个设定值1 bar 压力下, 且阀芯全开时.



SV - m³/h vid ett tryckfall av 1 bar vid respektive inställning och fullt öppen ventilkägla.

NO - m³/h ved et trykkfall på 1 bar ved angitt innstilling og helt åpen ventilkjegle.




FI - Virtaus m³/h täysin auki olevan ventiilikaran ja kulloisenkin esisääätöarvon muodostaman vastuksen läpi.

DA - m³/h ved tryktab på 1 bar ved respektiv indstilling og fuldt åben reguleringskegle.



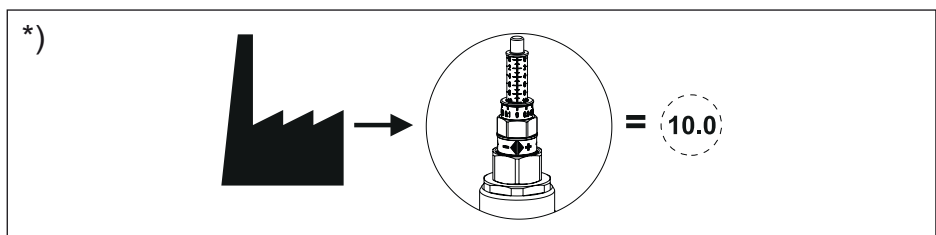




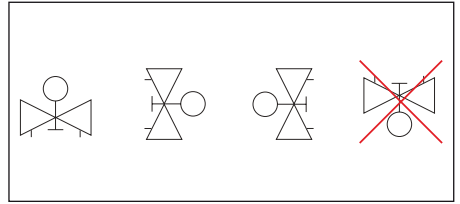
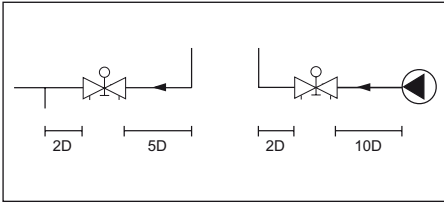


DN (size)	H [mm] ([in.])		
	TA-Slider 750	TA-Slider 750 Plus	TA-MC100 FSE/FSR
65 (2 1/2")	401 (15.8)	427 (16.8)	382 (15.0)
80 (3")	401 (15.8)	427 (16.8)	382 (15.0)

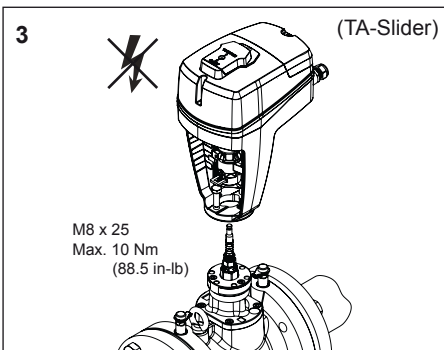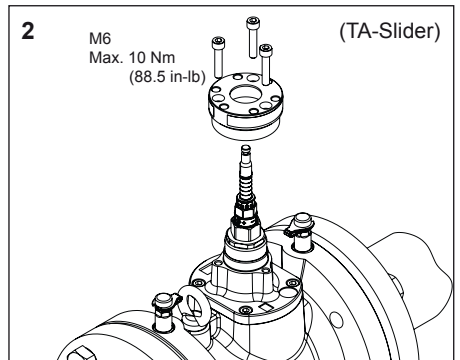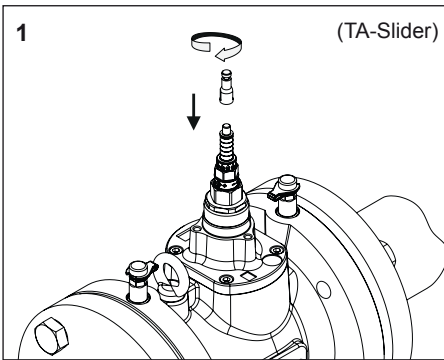






- EN Following operations can be made with or without the actuator mounted. Ensure that the actuator is disengaged from the valve spindle during the operations.
- DE Folgende Tätigkeiten können mit oder ohne montiertem Stellantrieb durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass der Stellantrieb während der Tätigkeiten von der Ventilspindel abgekoppelt ist.
- FR Les opérations suivantes peuvent être réalisées sans démonter le moteur. S'assurer que le moteur est désaccouplé de la vanne durant les opérations.
- NL De volgende handelingen kunnen worden uitgevoerd met of zonder gemonteerde motor. Verzeker u ervan dat de motor is losgekoppeld van de spindel van de afsluiter tijdens de volgende handelingen.
- ES Las siguientes operaciones pueden realizarse con el actuador montado o desmontado. Asegúrese de que el actuador está desacoplado del vástago, durante su realización.
- PT As seguintes operações podem ser feitas com ou sem o atuador montado. Certifique que o atuador está desacoplado do eixo da válvula durante as operações.
- IT Le seguenti operazioni possono essere eseguite con o senza l'attuatore montato. Assicurarsi che l'attuatore sia disinserito dal pistone della valvola durante il funzionamento.
- RU Операции могут осуществляться как с установленным приводом, так и без него. Убедитесь, что привод отсоединен от штока клапана на время проведения операции.
- HU A következő műveletek elvégezhetőek a szelepszegítő fel- és leszerelt állapotában is. Ellenőrizze, hogy a szelepszegítő le legyen választva a szelepszóróról a következő művelet közben.
- PL Powyższe czynności mogą być wykonane z lub bez zamontowanego siłownika. Upewnij się, że siłownik jest zdjęty z trzpienia zaworu podczas wykonywania następujących operacji.
- CS Následující činnosti lze provádět s již nainstalovaným pohonem nebo bez něj. Pohon, ale musí být odpojen od dráku ventilu.
- SK Nasledujúce činnosti možno vykonávať s už nainštalovaným pohonom alebo bez neho. Pohon, ale musí byť odpojený od drieku ventilu.
- SL Sledeče funkcije so možne z nameščenim pogonom ali brez. Prepričajte se, da je pogon ločen od vretena ventila med temi operacijami.
- RO Următoarele operațiuni pot fi realizate cu/fără servomotorul montat. Asigurați-vă că servomotorul este deconectat de pe vană și de pe axul vanei în timpul acestor operațiuni.
- BG Операциите могат да се извършват с или без инсталирана задвижка. Убедете се, че задвижката е разединена от шпиндела на вентила.
- HR Sljedeće operacije mogu biti napravljene sa ili bez montiranog pogona. Tijekom operacije, osigurati da je pogon ventila odvojen od vretena.
- BiH Sljedeće operacije mogu biti napravljene sa ili bez montiranog pogona. Tijekom operacije, osigurati da je pogon ventila odvojen od vretena.
- SR Sledeće operacije je moguće izvršiti sa ili bez pogona montiranog na ventilu. Uverite se da je pogon odvojen od vretena ventila za vreme operacija.
- ET Nende toimingute teostamiseks peab olema eelnevalt lahti ühendatud mootor ventiili spindlist.
- LV Sekojošo darbību var veikt ar vai bez izpildmehānisma montāžas. Nodrošiniet, ka aktuatoris ir atvienots no vārsta vārpstas šīs darbības laikā.
- LT Šiuos veiksmus galima atlikti tiek esant sumontuotoms pavaroms, tiek ir be jų. Patikrinkite, kad eksploatuojant pavara būtų atjungta nuo vožtuvo ašies.
- TR Aşağıda tanımlanan uygulamalar aktüatör vanaya montajlı veya montajsız iken gerçekleştirilebilir. Bu uygulamalar sırasında aktüatörün vana miline bağlı olmadiğın emin olunuz.
- ZH 在有或没有安装执行器的情况下都可进行以下操作。但是在操作时，必须将执行器脱离阀轴。
- SV Följande funktioner kan göras med eller utan monterat ställdon. Säkerställ att ställdonet är borkopplat från ventilspindeln innan injustering, avstängning, mätning eller spolning.
- NO Følgende operasjoner kan gjøres med eller uten aktuator monteret. Sørg for at aktuatoren er koblet fra ventilspindelen under operasjonen.
- FI Seuraavat toimenpiteet voidaan tehdä ilman toimilaitetta tai kun se on kiinnitetty. Varmista että toimilaitte on irrotettu ventiliin karasta seuraavien toimenpiteiden aikana.
- DA Følgende operationer kan foretages med eller uden aktuator monteret. Spindelen skal dog altid være frigjort under disse operationer.


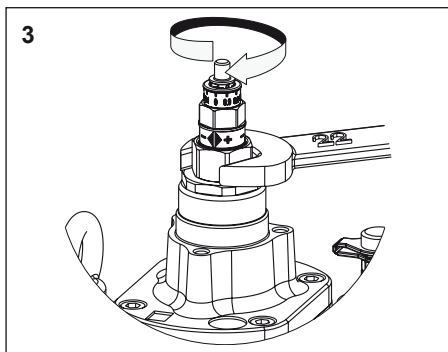
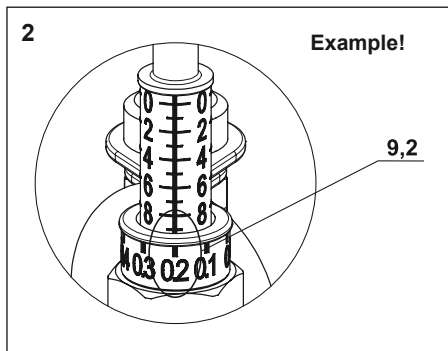
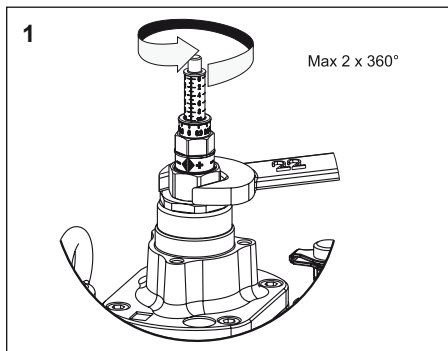


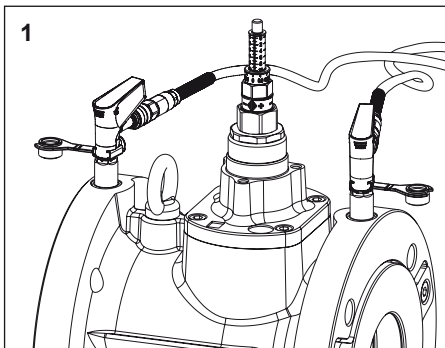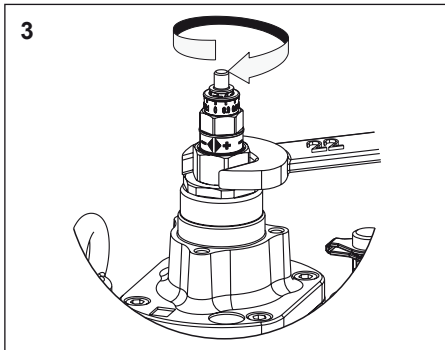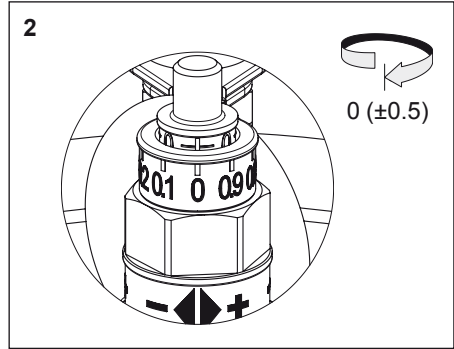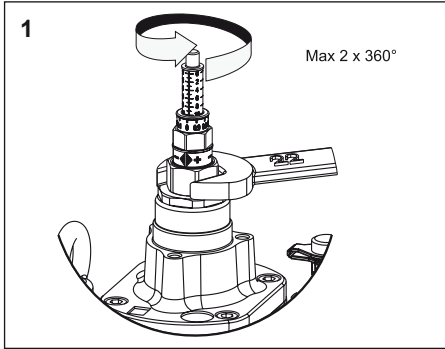



ΔH

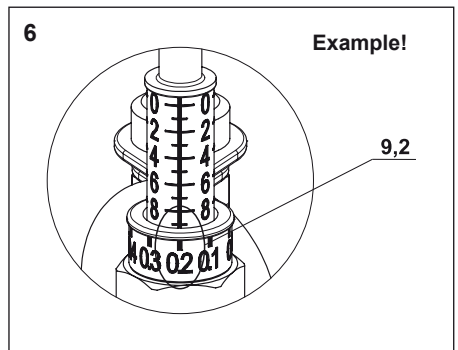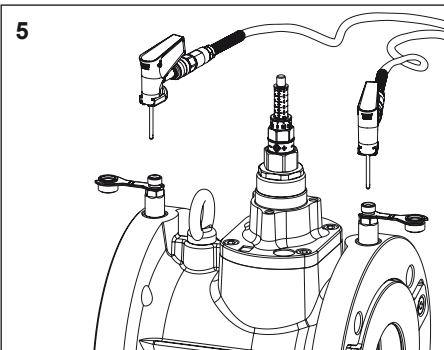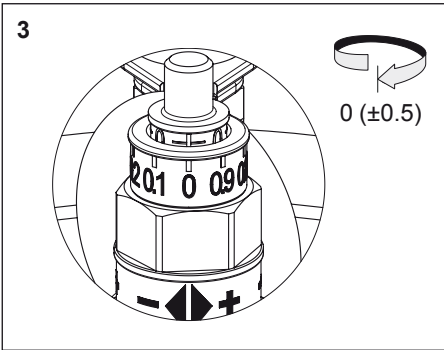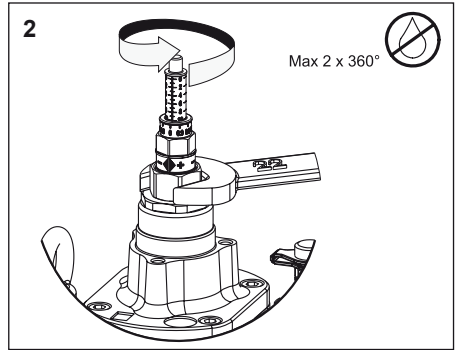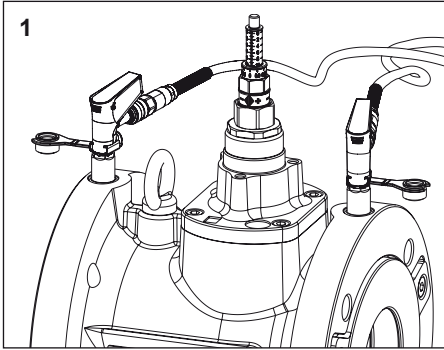

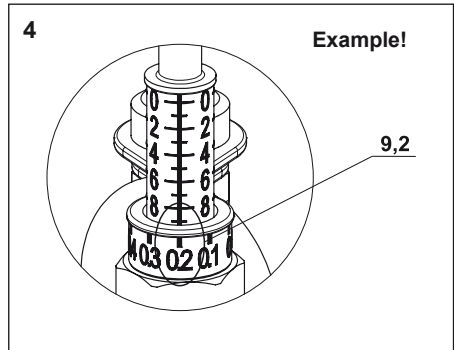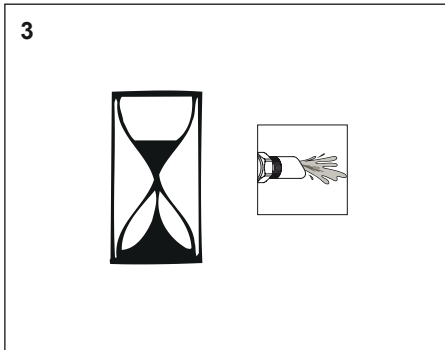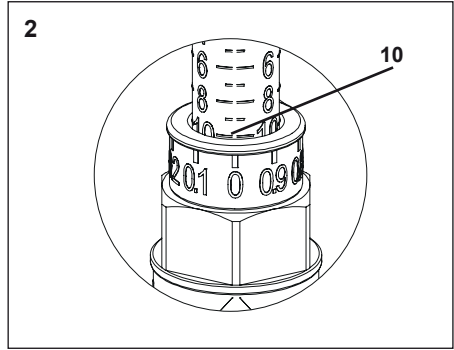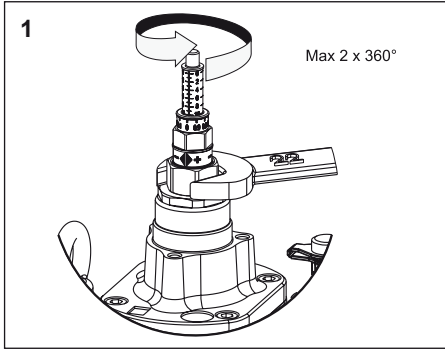

We reserve the right to introduce technical alterations without previous notice.